

高青县应急管理局 6 月份执法检查结果（2022 年）

序号	抽查事项	检查日期	企业名称	检查问题	检查结果
1	对冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、商贸、烟草企业安全生产管理情况的检查	2022.6.1	山东翔天重工科技有限公司	1、企业未提供“四新”管理制度、危险化学品管理制度。 2、教育培训管理制度中离岗人员为离岗一年再进行复岗培训。 3、教育培训管理制度中外来施工人员缺少培训内容。 4、企业未提供劳动防护用品发放标准。 5、隐患排查治理管理制度中缺少隐患排查的类型、排查的频次等内容。 6、生产安全事故应急预案中预警解除和响应终止未明确预警解除和响应终止的责任人。 7、安全投入管理制度中安全费用使用内容将员工职业健康查体列为安全生产费用使用内容。 8、容器爆炸事故现场处置方案中应急处置内容有氨气储气罐爆炸等，现实中无氨气储气罐。 9、2022 年教育培训计划中缺少转岗、复岗人员培训内容。 10、配电箱（柜）穿电缆孔洞未用阻燃材料封堵。 11、原材料仓库消防栓、灭火器被纸箱及杂物阻塞。 12、配电箱（柜）接线端子排、接线母排等带电体未设置防护屏障。 13、部分配电箱箱门与箱体未加跨接线。	责令限期改正
2	对化工和	2022.6.17	山东富欣生物科技	1、安全生产教育培训管理制度中缺少外来人员的教育培训内	责令限期改正

	危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查		股份有限公司	容。2、安全生产教育培训管理制度中缺少转岗、复岗人员的培训内容。3、风险分级管控制度中缺少风险点排查的内容和方法。4、抽查 2022 年 1 月 28 日现场处置方案演练记录，未对应急预案修订情况进行评价。5、主要设备维护规程、标准内容不具体。6、“交流电焊机安全操作规程”未包含焊工作业全过程要求。7、安全目标分解未体现部门功能。8、特种设备管理制度评估未明确责任人。9、查阅五车间控制室报警记录，未明确记载报警和处理完成具体时间。10、控制室现场提供“加氢（反应釜、中控室）操作规程版本与“五车间麦芽糖醇安全操作规程”中相关内容版本不一致。11、空压机房、加氢装置等处气动调节阀阀门未设铅封保护。12、中控室、消防泵房、空压机房电缆桥架穿墙处未设封堵措施。13、维修间切割锯夹具缺失，手柄绝缘套破损。14、维修间电气控制箱电缆未设置防护措施。15、维修间台式钻床夹具缺失、电缆防护管破损。16、维修车间内焊机接线柱处缺少绝缘护套；焊机二次线断裂、接头较多。	
3	对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查	2022.6.22	山东针巧经编有限公司	1、2022 年教育培训计划中 3 月份、5 月份未按照计划进行培训；2、2022 年教育培训计划中从业人员培训内容缺少操作规程、规章制度等培训内容；3、抽查 2022 年 6 月份教育培训记录，缺少培训照片等内容；4、2022 年应急演练计划中现场处置方案演练频次不足；5、生产安全事故应急预案中主要原辅材料双氧水最大储存量为 2 吨，实际最大储存量为 5 吨；6、生产安全事故应急预案中未明确预警解除的基本条件、要求和责任人；7、生产安全事故应急预案附件中缺少警报系统分布及覆盖范围、事故风险可能导致的影响范围图；8、安全教育培训管理制度中三级教育培训班组级培训内容缺少有关事故案例的培训内容；9、污水处理车间处箱式变压器安全警示	责令限期改正

				标志褪色；10、经编车间内配电箱内接线端子未设置被控设备名称；11、经编车间内灭火器检查表缺少内容；12、经编车间北配电箱有杂物，线槽盖板未盖；13、染色车间变频高温整染机操作配电箱进线没做防护；14、污水池配电箱断路器相序间绝缘防护板脱落。	
4	对化工和危险化学产品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查	2022.6.15	高青如意纺织有限公司	1、清花车间除尘器室内打包机液压站接地保护线路螺栓压接不牢；2、清花车间除尘器室内打包机防爆控制箱门固定螺栓部分松动未紧固；3、棉包卸车处、2#仓库内叉车排气管未安装防火帽；4、保险粉仓库一托架破损，超高保险粉桶放置歪斜不牢固；5、浆纱车间染液储罐处室外料泵未设置防雨罩；6、浆纱车间染液储罐处各储罐未设置防雷接地保护；7、2#仓库一消防水带未悬挂放置；8、2#仓库消防预作用阀组处电源线路与货物无安全距离；9、生产安全事故应急预案中对演练频次的要求不符合高危行业规定；10、安全生产责任制制度中对考核结果未明确具体奖惩措施；11、动火作业、有限空间作业等特殊作业监护人已经过培训，未明确是否具有监护资格。	责令限期改正
5	对化工和危险化学产品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查	2022.6.21	山东开泰石化丙烯酸有限公司	1、企业的“生产安全应急预案”编制依据已更新。2、企业的“生产安全应急预案”与“生产安全事故风险评估报告”中涉及的危险化学品内容已统一。3、企业提供的“生产安全事故应急预案整改报告”已填写时间。4、主装置区一层东南侧氮气压缩机处防爆接线盒密封盖已加固。5、蒸汽伴热盘保温已恢复。6、主装置区精制管道旁路阀门已进行静电跨接。精酸车间 T1220 回流泵南侧管道法兰静电跨接线已加固。7、主装置区阻聚剂给料泵（P-1455-1-2-3-4）上方电缆桥架处有拆除的保温材料已处理。8、丙烯酸及酯主装置 E-1234 底部泵已密封处理。9、	复查 12 条问题整改完毕

	查			<p>丙烯酸及酯主装置开关柜 7AA2 电源穿线孔已进行防爆填充。</p> <p>10、丙烯酸及酯主装置部分管线已标明介质名称、流向标识。</p> <p>11、丙烯酸及酯主装置二返压力表已增加校验标签。12、丙烯酸及酯主装置 V1236 液位计已设置上限标识。</p>	
6	对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查	2022.6.20	山东嘉虹化工有限公司	<p>1、检查、维护记录样表作为附件附于“单梁起重机安全操作维护规程”中。2、“2022年设备检修计划”，已增加具体设备设施检修维护项目、内容。3、已查看设备维护记录。4、罐区防护墙穿管处已封堵。5、库棚内灭火器已按要求放置。6、车间电机底座破损处已进行修复。7、控制室二氧化碳灭火器已按要求进行称重记录。</p>	复查7条问题整改完毕