

高青县应急管理局行政检查结果公示（2024 年 12 月）

序号	执法机关	执法类别	执法决定书文号	行政相对人名称	事项名称	主要事实	执法依据	执法结论	执法日期
1	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应急检记〔2024〕274 号	山东隆华新材料股份有限公司	安全生产检查	1、环氧乙烷储槽 DCS 设置上限储存温度高报 2℃，高高报 7℃，未按照储存温度上限 0℃要求设置。 2、《生产安全事故应急预案》中胸外按压频率描述错误，每分钟 80 次。 3、环氧乙烷卸车处顶部鹤管法兰，一车间楼顶冷凝器法兰使用四氟垫片，未使用金属垫片。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2024. 12. 2
2	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应急检记〔2024〕275 号	淄博和易精细化工有限公司	安全生产检查	1、未提供每季度一次动火作业排查整治情况。 2、TO 炉配电室地面塌陷。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2024. 12. 3
3	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应急检记〔2024〕282 号	山东兴鲁承宏新材料科技有限公司	安全生产检查	1、企业《2024 年安全目标责任书》中包含环保目标内容，安全目标责任书考核内容不全。 2、环氧乙烷出料管线、丙烯球罐进出料管线支撑为硬支撑。 3、环氧乙烷围堰排污口设置水封不起作用。 4、丙烯球罐注水管蒸汽伴热铜管未做保温等能量隔离措施。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2024. 12. 16
4	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应急检记〔2024〕	山东汇龙化工科技	安全生产	1、南侧罐区蒸汽管线保温不全。 2、立式圆筒形钢储罐储罐基础未设置沉降观测点。	《中华人民共和国	责令限期	2024. 12. 19

			283 号	有限公司	检查	3、东侧罐区管线穿防火堤处密实不严，不符合安全要求。 4、打料泵处接地扁铁未做补偿，不符合安全要求。 5、尾气净化塔循环泵电动机联轴器防护罩防护不严密。 6、导热油炉处离心通风机电机连接处未使用防爆挠性管。 7、导热油炉处天然气管线上方报警器未设置位号。 8、维修间切割机电机未设置转动方向。	安全生产法》	整改	
5	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应急责改〔2024〕272 号	淄博悦诚石油销售有限公司花沟加油站	安全生产检查	1、已对安全管理制度审核审批人进行更新。 2、现场处置演练评估人已按要求签字，并对相关责任人进行培训。 3、已对配电室绝缘胶垫进行清理。 4、配电室已设置挡鼠板。 5、加油站东侧灯光控制箱已设置跨接。	《中华人民共和国安全生产法》	已整改	2024.12.2
6	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应急责改〔2024〕279 号	淄博晨鑫化工有限公司	安全生产检查	1、污水处理区清水泵处法兰片未及时回收。 2、消防泵房门口盖板处 F 扳手用完未及时回收。 3、通氯区碱液吸收塔入口流向标识褪色。 4、三氯化磷罐区 4#成品罐液位远传下法兰片防喷溅脱落。 5、三氯化磷罐区地磅房东侧消防沙池消防沙结块。	《中华人民共和国安全生产法》	已整改	2024.12.11
7	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应急责改〔2024〕	山东澳帆新材料有	安全生产	1、企业已对《2024 年安全目标责任书》过程指标进行考核，并对相关责任人进行培训，确保按期进行	《中华人民共和国	已整改	2024.12.11

			280 号	限公司	检查	考核工作。 2、企业已对相关人员进培训，督促其严格执行《设备管线打开作业管理制度》。 3、企业已在《高危作业场所管理制度》中添加对氟化工艺、氯化工艺装置限制人数要求。 4、氯气计量槽安全阀与防爆膜之间放净阀门已加设盲板封堵。 5、已将化验室洗眼器防尘盖补全。 6、已在油发电机组记录表中添加柴油箱液位项，并督促相关人员如实记录。	安全生产法》		
8	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应急检查(2024)284 号	山东科汇药业有限公司	安全生产检查	1、未对安全设备进行经常性维护保养(2024 年 12 月 20 日检查当日室内固定动火点旁可燃气体检测报警器(乙炔)数值漂移,在 005.4-006.2 之间来回漂移)。 2、1#配电室配电柜柜后未编号。 3、1#配电室东侧进出墙管线未做封堵。 4、1#配电室 AP-2 配电柜内工作零线未做绝缘防护不符合安全要求。 5、柴油发电机房接地扁铁离墙间距不符合要求(10mm-15mm)。 6、柴油发电机房 XL-21 动力柜底部未做防火封堵。 7、甲类仓库防爆接线使用塑料封堵件不符合防爆要求。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2024.12.20
9	高青县应	行政	(鲁淄高)应	淄博彩乐	安全	1、《安全生产投入保障制度》中安全生产费用提取	《中华人	责令	2024.12.6

	急管理局	检查	急检记〔2024〕 277 号	农业发展 有限公司	生产 检查	比例未按照在《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资【2022】136 号）规定进行修订。 2、北仓库西侧烟花爆竹堆垛倾倒。 3、未提供安全生产责任险投保情况。 4、柴油发电机房配电箱进出线路孔未封堵。 5、柴油发电机房配电箱内电器开关标识不全。 6、仓库外侧大门维修后未及时恢复静电跨接。 7、产品入库检验验收岗位操作规程未体现特殊情况处置内容。 8、仓库去严禁烟火警示标志褪色。	民共和国 安全生产 法》	限期 改正	
10	高青县应 急管理局	行政 检查	(鲁淄高)应急 检记〔2024〕 271 号	山东飞源 东泰高分 子材料有 限公司	安全 生产 检查	1、企业未制定管线打开管理制度，并有效运行。 2、氟化氢装卸车现场巡检人员未配戴便携式有毒气体报警器。 3、硫酸罐沉降监测点设置在地面上。 4、硫酸卸车泵围堰雨水阀未关闭。 5、出线柜出线未设置线牌。 6、液氨罐上部 SIS 切断阀手动执行机构应有防止误操作的措施。 7、氟化氢装卸车平台压缩气吹扫管路未加设单向阀门。	《中华人 民共和国 安全生产 法》	责令 限期 整改	2024.12.2

11	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应急检记〔2024〕281号	山东寿光鲁清石化物流有限公司第九十二加油站	安全生产检查	1、隐患排查 9.30 日发现人员未签名。 2、停用发电机房停用配电箱未张贴停用标识。 3、三次油气回收设备压力表穿线管老化。 4、室外照明停用灯具未拆除。 5、加油员工工作、教育培训时间需穿防静电鞋。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2024.12.12
12	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应急检记〔2024〕278号	山东华元新材料有限公司	安全生产检查	1、2024 年安全教育培训计划未涵盖危险化学品内容培训。 2、危险作业管理制度未明确现场负责人、监护人、作业人员安全职责。 3、重大隐患排查整治检查频率不足（主要负责人至少每季度带队检查一次）。 4、硼酸车间一楼吊装孔处，安全警示标志损坏。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2024.12.3