

高青县应急管理局行政检查结果公示（2026年2月）

| 序号 | 执法机关 | 执法类别 | 执法决定书文号 | 行政相对人名称 | 事项名称 | 主要事实 | 执法依据 | 执法结论 | 执法日期 |
|----|----------|------|----------------------|-----------------|--------|--|----------------|--------|-------------|
| 1 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记(2026) 12号 | 南大光电(淄博)有限公司 | 安全生产检查 | 1、气瓶烘干间外已烘干气瓶防倾倒扎带破损, 未及时更换。 2、厂区液氮冷凝器未定期清除结冰。 3、控制室操作规程未包含硫自动加料的操作内容。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2026. 2. 10 |
| 2 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记(2026) 11号 | 山东飞源东泰高分子材料有限公司 | 安全生产检查 | 1、烘粉车间烘干炉燃烧器的操作规程未包括燃气压力过低时的操作内容。 2、烘粉车间烘干炉燃烧器旁电缆保护软管接头破损、断裂。 3、氟化氢装置二线五层设备标识卡中 T2204A、V2303A 设备位号, 与图纸不一致。 4、氟化氢装置二线二层精馏塔再沸器 E2207 循环热水回水管测温热电阻检修后未恢复安装。 5、氟化氢装置二层中部配电室挡鼠板西侧缝隙太大。 6、氟化氢装置二线一层 P2205a/b 泵(介质为氢氟酸) 出口排液阀为单阀。 7、氟化氢东罐区 V1101C 安全阀铭牌中压力等级与校验合格证中整定压力不符。 8、中控室工艺报警记录未体现报警分级管理。 9、公司安全操作规程编制缺少各专业部门人员参与编制; 操作规程未结合公司 SIL 定级报告进行修订。 10、液氨计量罐原压力表拆卸后用螺栓作为丝堵。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2026. 2. 5 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|------|---------------------|---------------|--------|--|----------------|--------|----------|
| | | | | | | <p>11、未提供化学品反应矩阵，化学品与材质相容性矩阵。</p> <p>12、固定动火区内的气瓶固定在移动的小推车上。</p> <p>13、年度员工安全生产目标、安全生产职责月度考核表中安全生产职责考核未明确考核扣分原因。</p> <p>14、制冷机组低压配电室内配电柜未设置温湿度计。</p> | | | |
| 3 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记(2026) 9号 | 淄博澳帆化工有限公司 | 安全生产检查 | <p>1、R240 卸车处警示标志牌“当心触电”不合规。</p> <p>2、氟化车间二层多处反应釜蒸汽管线隔热防护不足。</p> <p>3、循环水泵房内消防泵联轴器防护不全。</p> <p>4、循环水泵房内水管路压力表故障。</p> <p>5、五氟丙烷装置二层加热器接地不规范。</p> | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2026.2.3 |
| 4 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记(2026) 8号 | 淄博赫达高分子材料有限公司 | 安全生产检查 | <p>1、C1101B 压缩机压力表未设置上限标识。</p> <p>2、盐酸管道防喷溅罩破损。</p> <p>3、成品库北侧控制箱未设跨接。</p> <p>4、成品库北侧控制箱进出线口防火封堵，成品库西侧电缆线穿墙未做防火封堵。</p> <p>5、制氮机房桥架盖板未闭合。</p> <p>6、原料车间东侧配电箱进出线管破损。</p> | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2026.2.2 |