

高青县应急管理局 2021 年 4 月“双随机、一公开”监管抽查结果公示

序号	抽查事项	检查日期	企业名称	检查问题	检查结果
1	对冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、商贸、烟草企业安全生产管理情况的检查	2021. 3. 25	淄博联昱纺织有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1、装车传送带侧面皮带传送轮未设置防护罩； 2、平流沉淀池上方东侧配电箱箱门与箱体未跨接； 3、磨毛车间南侧进出口处灭火器欠压，未及时更换； 4、磨毛车间变压器防护栏杆未接地； 5、一沉池救生圈老化开裂； 6、液碱罐区洗眼器覆盖范围不足； 7、液碱储罐西侧入口楼梯未设置护栏； 8、液碱储罐南侧墙面有裂缝； 9、双氧水储罐西侧洗眼器水压不足，且排水孔堵塞； 10、双氧水罐区东侧墙体有孔洞； 11、染整车间由东向西第三台拉幅机蒸汽压力超上限； 	责令限期改正

				<p>12、厂区北侧仓库内放置叉车；</p> <p>13、染整车间 8#水洗机蒸汽管道锈蚀有孔洞，蒸汽正对操作平台；</p> <p>14、染整车间东二排北头打底作业设备压力表显示 0.28MPa 安全阀整定压力 0.3MPa,安全阀处于排气状态；</p> <p>15、染整车间东二排北头打底作业气动阀接线盒破损；</p> <p>16、染整车间东二排打底作业设备南侧配电柜周围有易燃物品；</p> <p>17、企业 2020 年 5 月 9 日有限空间培训内容不全（缺少有限空间作业的安全操作规程的培训）。</p>	
2	对冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、商贸、烟草企业安全生产管理情	2021.4.7	山东侨牌集团有限公司	<p>1、应急预案中应急物资清单缺少正压式空呼、防毒面具等；</p> <p>2、有限空间辨识不全面，缺少化粪池、灭菌装置等；</p> <p>3、法律法规库各类法规规范辨识不全面，如 GB/T29639-2020、GB/T33942-2017、GB/T38315-2019、AQ/T9009-2015 等；</p> <p>4、缺少安全生产信息化、四新、安全预测预警管理制度；</p>	责令限期改正

	况的检查			<p>5、未提供其手持电动工具定期检查维护记录；</p> <p>6、灭菌装置进出管线未标识介质名称、流向；</p> <p>7、灭菌车间一循环水泵电机外壳未接地；</p> <p>8、灭菌车间一台正压式空气呼吸器压力不足；</p> <p>9、10KV 变配电室门外缺少“止步”“高压危险”等警示标志牌；</p> <p>10、循环水泵出口总管压力表损坏；</p> <p>11、成品仓库物资存放，西侧个别地方未与墙保持一定间距；</p> <p>12、冷却塔处电机主体串联接地。</p>	
3	对冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、商贸、烟草企业安全生产管理情	2021. 4. 12	淄博联怡染整有限公司	<p>1、安全操作规程中缺少叉车安全操作规程；</p> <p>2、事故应急风险评估报告中缺少有限空间作业的风险辨识；</p> <p>3、安全生产规章制度中未编制风险公告制度；</p> <p>4、成品仓库内安全出口上方未设置应急照明和安全疏散标识；</p> <p>5、成品仓库内部分消防栓箱破损，未及时维护；</p> <p>6、成品仓库内设置办公室，不符合《建筑防火设计规范》</p>	责令限期改正

	况的检查			<p>(GB50016-2014) 第 3、3、9 要求;</p> <p>7、VOC 废弃处理设备二层平台、生产车间二层平台护栏未设置踢脚板;</p> <p>8、厂区内管道、车间内退毛机天然气管道未设置介质流向标识;</p> <p>9、分汽包处未设置“高温烫伤”警示标志;</p> <p>10、液碱池压力表上未标划工作指示压力红线;</p> <p>11、染整车间内控制箱上急停按钮未设置防护罩;</p> <p>12、染整车间内纯碱物料存放处物料与安全周知卡不一致(保险粉已停用);</p> <p>13、配料间淋洗器水压不足, 未及时维护;</p> <p>14、双氧水卸车管口未加管帽;</p> <p>15、双氧水储罐处重大风险告知牌未填写责任人及其联系方式;</p> <p>16、双氧水储罐附近淋洗器水压不足, 不能形成水柱, 无法起到洗颜效果;</p> <p>17、有限空间作业应急救援器材中缺少三脚架。</p>	
--	------	--	--	---	--

4	对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查	2021. 4. 15	山东开泰石化丙烯酸有限公司	<p>1、精酸车间装置区西侧蒸汽管附近接地已采取防锈蚀措施；</p> <p>2、精酸车间设备：P1213B 北侧接地线已重新更换；</p> <p>3、装卸车中间南门处安全警示标识已按正确排列顺序排列；</p> <p>4、厂区北中控室内智能风速仪已通电；</p> <p>5、已对中控室职工进行空气呼吸器性能及使用方法培训；</p> <p>6、甲苯罐南侧管线介质流向标识已符合要求（颜色已改为棕色）；</p> <p>7、消防泵房 P5100-4 西侧管线压力表校验标签已重新校验并张贴标签；</p> <p>8、中控室配电柜后已敷设绝缘胶垫；</p> <p>9、中控室二氧化碳灭火器已补充称重记录。</p>	已整改
5	对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企	2021. 4. 21	淄博晨鑫化工有限公司	<p>1、仓库旁边照明开关已接地；</p> <p>2、配电室已设置防雷设施；</p> <p>3、液氯储罐安全阀前增设了爆破片以及压力表，已补全变更手续；</p>	已整改（三条未到期）

	业安全管理情况的检查			<p>4、消防水泵房已采取采暖措施；</p> <p>5、电缆桥架已敷设专用接地线。</p>	
6	对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查	2021.4.22	淄博齐风川润化工有限公司	<p>1、液碱储罐洗眼器已更换，洗眼器排水排入碱中和池；</p> <p>2、液碱储罐东侧管线已设置介质流向标识；</p> <p>3、液碱储罐东侧管线排空口已设置双阀，南侧液碱储罐已设置盲板；</p> <p>4、溴化钠东侧围堰拆除管线孔洞已密封；</p> <p>5、已更换溴化钠储罐中间管线泄露接口；</p> <p>6、已更换 1#釜西侧电缆穿线管、液碱储罐东侧电缆破损穿线管；</p> <p>7、已对车间二层 V216b 液位计显示超高进行调整，线液位显示正常；</p> <p>8、已建立 UPS 定期放电记录；</p> <p>9、控制室已设置挡鼠板；</p> <p>10、企业已消除安全生产风险研判与承诺公告显示屏故障。</p>	已整改

7	对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查	2021. 4. 22	山东嘉虹化工有限公司	<p>1、部分照明开关外壳已接地；</p> <p>2、企业已提供氢气管道材质产品质量证明书，其氢气管道为无缝金属管道；</p> <p>3、氢气管道法兰已进行静电跨接。丙酸管线部分少于5个螺栓法兰已进行静电跨接；4、铝镍合金车间水洗反应釜搅拌釜采用皮带传送，已更换为防静电型；</p> <p>5、已提供铝镍合金车间北侧增加的粉碎尾气处理设施变更手续；</p> <p>6、丙酸卸车区已设置停车牌、锥形帽以及卡件防脱装置；</p> <p>7、氢气引风机、车间内操作开关等设备铭牌已更换；</p> <p>8、车间钢框架以及平台腐蚀严重，已及时进行更换；</p> <p>9、蒸汽管线保温已补全；A01019 冷凝器升气管线已固定；水洗反应釜北侧蒸汽管线阀门已封堵；丙酸罐区内的雨污阀已能完全关闭，尾气吸收区电机转动部位已设置防护罩；</p>	已整改（3条已延期）

				<p>10、现场部分电动机接地线已重新接地；</p> <p>11、成品仓库（甲类）入口处已设置人体静电释放装置。镍铝合金厂房门口人体静电释放球接地已连接到接地板上；</p> <p>12、锅炉汽包安全阀放空管线出口朝向已改为出口向上；</p> <p>13、三氯化磷储罐远传液位计电缆穿线管已更换为铠装电缆；</p> <p>14、成品仓库内部分吨桶存放的丙酸已张贴化学品安全标签；</p> <p>15、酰氯二车间 R303b 反应釜搅拌电机接线盒螺栓已上全；</p> <p>16、现场可燃有毒气体探测器表面、铭牌和声光报警器杂物已清理；</p> <p>17、酰氯二车间 V302（设备号 A0B402）三氯化磷计量罐磁翻板液位计放空口已设置丝堵；</p> <p>18、酰氯二车间（甲类车间）一层已将值班休息室移出，且已改为杂物仓库；</p> <p>19、酰氯二车间 A08016 废液槽已更换液位计。</p>	
8	对化工和危	2021. 4. 25	山东金洋	1、右旋糖酐车间一层内新增空压机及压缩空气储罐，已履行变	已整改（1

	<p>险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查</p>		<p>药业有限公司</p>	<p>更手续；</p> <p>2、水解沉淀一楼配水罐顶部不用配电箱已移走；</p> <p>3、水解沉淀车间内排风机及排风筒已接地；</p> <p>4、水解沉淀车间内水解罐底部空间内扳手等工具已清理；</p> <p>5、水解沉淀车间外换热器平台爬梯及配电室爬梯护笼立柱已设置为 5 根；</p> <p>6、右旋糖酐车间配电室电气线路进行穿墙处已封堵；</p> <p>7、电机接地位置已更换；</p> <p>8、甲类氨基酸成品车间西南侧安全疏散出口门已改为向外平开门；</p> <p>9、已将乙醇卸车泵与乙醇储罐断开连接；</p> <p>10、东侧杂物棚内杂物已清除，乙醇储罐（已停用）与西侧存放物料的集装箱间距已符合要求；</p> <p>11、控制室自控画面显示的蒸馏塔温度、压力报警与联锁设定与设计已一致；</p>	<p>条未到期，1 条已延期）</p>
--	------------------------------------	--	---------------	---	---------------------

				<p>12、包材库堆垛与屋顶距离已大于 0.3m，与墙壁距离已大于 0.5m;</p> <p>13、包材库主通道宽度已大于 2m;</p> <p>14、氨基酸成品车间（甲类）内时钟、电子秤已更换为防爆设备，一层疏散门前杂物已清理;</p> <p>15、粗结晶釜上部乙醇进行管道已进行静电跨接;</p> <p>16、乙醇蒸馏回收处接地扁铁油渍已清理，已进行保护;</p> <p>17、地下消防水泵房已增加排风措施;</p> <p>18、氨水储罐停用，进出管线已断开，并已采用盲板封堵。</p>	
9	对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查	2021.4.22	淄博德通能源科技有限公司	<p>1、导热油炉南侧电机线路进入钢管口已经使用防火胶泥进行封堵;</p> <p>2、导热油炉一可燃气体报警已传送至有人值守的控制室;</p> <p>3、柴油发电机储油罐已设置防流散措施;</p> <p>4、压缩机房内空气储罐、冷干机和空气压缩机分别与接地母线相连接;</p>	已整改

				<p>5、已及时更新配电室定期维护保养记录；</p> <p>6、低压配电室灭火器配备二氧化碳灭火器；</p> <p>7、已如实完善消防系统报警记录 2021. 3. 18 的报警记录、DCS 报警处置记录；</p> <p>8、导热油炉高位槽已设置高低液位报警；</p> <p>9、控制室入口处已设置挡鼠板；</p> <p>10、已封堵泵区围堰孔洞和靠近泵区处罐区东侧围堰裂缝；</p> <p>11、泵区接地扁铁已按照标准规范要求整改。</p>	
10	对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查	2021. 4. 25	山东汇龙化工科技有限公司	<p>1、成品罐区泵区二层平台的防护栏已修复；</p> <p>2、成品罐区泵区防爆配电箱未用的接线柱已密封严实；</p> <p>3、尾气洗净塔就地液位仪保护箱内仪表接线已牢固；</p> <p>4、成品罐区泵区地下收集槽已装设远传液位仪；</p> <p>5、尾气洗净塔已增加一处防雷接地线，中间罐区储罐的接地扁铁已进行除锈；</p> <p>6、蒸馏装置区入口已设置人体静电消除器；</p>	已整改

				<p>7、成品装车台处已设最新版本的装车作业安全操作规程；</p> <p>8、装车台处静电接地报警装置已及时投用；</p> <p>9、粗酚精制装置一层防爆接线盒冗余接线口已及时封堵；</p> <p>10、T16305 塔液位计下部已设置丝堵；</p> <p>11、已根据实际情况重新修订安全评价报告。</p>	
11	对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查	2021. 4. 23	淄博联昱纺织有限公司	<p>1、装车传送带侧面皮带传送轮已设置防护罩；</p> <p>2、平流沉淀池上方东侧配电箱箱门与箱体已跨接；</p> <p>3、磨毛车间南侧进出口处灭火器已及时更换；</p> <p>4、磨毛车间变压器防护栏杆已接地；</p> <p>5、一沉池救生圈已更换；</p> <p>6、液碱罐区已增设洗眼器；</p> <p>7、液碱储罐西侧入口楼梯已设置护栏；</p> <p>8、液碱储罐南侧墙面已修补裂缝；</p> <p>9、双氧水储罐西侧洗眼器水压已按要求进行调整，已清理排水孔；</p>	已整改

				<p>10、双氧水罐区东侧墙体孔洞已修补；</p> <p>11、染整车间由东向西第三台拉幅机蒸汽压力已调整；</p> <p>12、厂区北侧仓库内叉车已移除；</p> <p>13、染整车间 8#水洗机蒸汽管道已重新进行焊接；</p> <p>14、染整车间东二排北头打底作业设备压力表已按要求进行调整；</p> <p>15、染整车间东二排北头打底作业气动阀接线盒已更换；</p> <p>16、染整车间东二排打底作业设备南侧配电柜周围易燃物品已进行清理；</p> <p>17、2021 年 4 月 2 日已按要求进行有限空间作业的安全操作规程培训。</p>	
12	对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企	2021. 4. 21	山东侨牌集团有限公司	<p>1、应急预案中应急物资清单已增加正压式空呼、防毒面具等；</p> <p>2、有限空间辨识已增加化粪池、灭菌装置等；</p> <p>3、法律法规库各类法规规范辨识已更新；</p> <p>4、已建立安全生产信息化、四新、安全预测预警管理制度；</p>	已整改

	业安全管理情况的检查			<p>5、已提供其手持电动工具定期检查维护记录；</p> <p>6、灭菌装置进出管线已设置标识介质名称、流向；</p> <p>7、灭菌车间一循环水泵电机外壳已接地；</p> <p>8、灭菌车间一台正压式空气呼吸器已进行充装；</p> <p>9、10KV 变配电室门外已张贴警示标志牌；</p> <p>10、循环水泵出口总管压力表已更换；</p> <p>11、成品仓库物资存放，西侧个别地方已与墙保持一定间距；</p> <p>12、冷却塔处电机主体已改为并联接地。</p>	
13	对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查	2021. 4. 7	山东科汇药业有限公司	<p>1、合成车间二楼二层平台最高处在东侧已设置氢气报警器；</p> <p>2、合成车间二层酸碱暂存区已设置防溢流措施；</p> <p>3、合成车间二层已设置可燃气体报警仪；</p> <p>4、控制室前配电室外爬梯护笼立柱已设置为 5 根。</p>	已整改
14	对冶金、有	2021. 03. 26	淄博天恒	1、有限空间管理台账缺少作业主体、事故及后果的内容；	责令限期

	色、建材、机械、轻工、纺织、商贸、烟草企业安全生产管理情况的检查		纳米新材料科技股份有限公司	<p>2、生产班组安全生产职责缺少双重预防体系运行的相关责任；</p> <p>3、变电所室外电缆沟盖板覆盖不严密，存在缝隙，不便于防水；</p> <p>4、空压站内配电柜电缆穿墙处未进行封堵；</p> <p>5、2#号车间 201 线原料库内风险告知牌危险有害因素内容包含硫化氢、甲烷等，与实际情况不相符；</p> <p>6、2#车间破碎部位开关箱前堆放杂物；</p> <p>7、2021 年安全费用提取计划存在不符合安全费用提取标准的项目（工伤保险费用、职业健康检测费用等）；</p> <p>8、安全生产责任制没有审核人、审批人签字；</p> <p>9、未建立劳动防护用品采购台账；</p> <p>10、未建立有限空间现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度；</p> <p>11、未建立有限空间安全操作规程；</p>	改正
--	----------------------------------	--	---------------	--	----

				12、有限空间作业方案不符合实际情况（公司无空气呼吸器，作业方案中需要空气呼吸器）；	
15	对冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、商贸、烟草企业安全生产管理情况的检查	2021.04.07	山东奥龙纸业有限 公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未健全劳动防护用品发放台账； 2. 2021年教育培训计划中三级教育培训内容不全；缺少自救互救、应急逃生的培训内容； 3. 生产安全事故应急预案中附件缺少疏散路线、集结点、警戒范围等路线、标识和图纸； 4. 低压配电室墙上有孔洞未进行封堵； 5. 配电室、污水处理站处配电柜内断路器下方缺少绝缘挡板； 6. 污水处理站处配电柜内端子未进行编号； 7. 存放气瓶未采取防倾倒措施； 8. 一车间内控制平台上按钮缺少编号标识； 9. 硫酸储罐上未进行编号及标明储罐内介质； 10. 四车间内控制平台上急停按钮未设置防护措施。 	责令限期 改正
16	对冶金、有	2021.04.09	淄博文世	1. 2021年教育培训计划中缺少“四新”、转岗复岗人员及外	责令限期

	色、建材、机械、轻工、纺织、商贸、烟草企业安全生产管理情况的检查		科铝业有限公司	<p style="text-align: center;">来施工等培训内容;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 配电室内穿墙电缆孔洞未进行封堵; 3. 配电室内配电箱上断路器进线口、出线口处缺少绝缘挡板; 4. 氧化铝处理车间内管道上未设置介质流向标识; 5. 氧化铝处理车间内调节阀上未设置位号标识; 6. 氧化铝处理车间南侧罐区现场磁翻板液位计未标划液位高低限; 7. 消防泵房内柴油发电机未定期进行启动调试; 8. 维修车间内配电箱上端子未进行编号, 标明被控设备名称; 9. 存放气瓶未采取防倾倒措施; 10. 氧化铝制备车间内控制箱上未标明被控设备名称。 11. 氧化铝处理车间南侧罐区储罐上未设置编号及介质名称; 12. 自控控制画面现实存在 DMF 乙醇罐, 与设计以及现场不相符。 	改正
--	----------------------------------	--	---------	--	----

17	对冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、商贸、烟草企业安全生产管理情况的检查	2021.04.12	淄博宏业纺织有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2021年3月20日高温灼烫伤处置方案演练签字不全，签到表中只有16人签字；演练记录中提到的医疗救护人员谭燕、毛翠琴及司机孙国勇均未签字； 2. 2021年3月25日的教育培训记录未覆盖全员，无李咪咪的签字及成绩； 3. 未健全安全设备登记台账（有毒有害气体检测仪未登记）； 4. 法律法规库各类法规规范辨识不全面，如缺少《纺织工程设计防火规范》（GB50565-2010）、《纺织工业企业安全管理规范》（AQ7002-2007）等； 5. 未提供移动电具台账及检查档案等资料； 6. 老厂房配电室电缆沟盖板未盖齐； 7. 老厂区车间有蒸汽管道未保温； 8. 老厂区配电室连通门为单向门。 	责令限期改正
18	对冶金、有	2021.04.14	高青澳森	1. 电动葫芦安全操作规程中采用的GB/T5972-1986、JB9009等	责令限期

	色、建材、机械、轻工、纺织、商贸、烟草企业安全生产管理情况的检查		特集装箱包装材料有限公司	<p>规范已经作废；</p> <p>2. 有限空间台账有害因素辨识不全（未对“化粪池”中硫化氢危险有害因素进行辨识）；</p> <p>3. 2021年公司安全培训计划缺少“四新”、应急预案的教育培训内容；</p> <p>4. 切片车间东南角一处开关盒前放置可燃物品；</p> <p>5. 车间配电箱内空气开关未标注被控设备编号及名称；接线端子未编号；</p> <p>6. 未层层签订安全生产目标责任书（设备部、工艺部的目标责任书无公司领导签字）；</p> <p>7. 未对有限空间警示标志进行登记；</p>	改正
19	对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企	2021.04.16	山东诚冠新材料有限公司	<p>1. 安全办公室安全生产职责中缺少安全生产投入相关内容；</p> <p>2. 2021年教育培训计划中缺少生产安全事故应急预案的培训内容；</p> <p>3. 未编制风险公告制度；</p>	责令限期改正

	业安全管理情况的检查			<p>4. 安全费用台账不规范，未按月计提安全费用；</p> <p>5. 未编制 2021 年事故应急救援预案演练计划；</p> <p>6. 制一车间内浆纱机处上急停按钮缺少防护罩；</p> <p>7. 车间蒸汽管道部分未保温；</p> <p>8. 制一车间内浆纱机控制柜内、高压配电室内控制盒内端子缺少编号及被控设备名称；</p> <p>9. 高低压配电室门上张贴警示标志；</p> <p>10. 配电室内绝缘工具未放入专用柜内；</p> <p>11. 天然气调压站内的危化品安全告知牌和安全警示标志张贴在位置不正确；</p> <p>12. 未健全应急救援器材登记台账（应急药箱及药品未登记）；</p> <p>13. 应急预案审核人、签批人、批准人未签字，发布日期未填写；</p> <p>14. 未健全劳动防护用品中发放台账（发放记录不清楚，无法看出领取的数量和类别）；</p>	
--	------------	--	--	--	--

				<p>15. 未建立安全设备维护保养台账（压力表、安全阀、可燃气体报警仪、复合式气体检测仪无维护保养台账）；</p> <p>16. 未健全安全设备登记台账（复合式气体检测仪未登记）。</p>	
20	对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查				
21	对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理	2021.03.09	山东隆华新材料股份有限公司	<p>1、一期 R1931 反应器旁蒸汽阀门已经更换；</p> <p>2、一期 R1931 反应器压力远传导管排液已经改为双阀；</p> <p>3、R1961 反应器附近高温物料管线已保温；</p> <p>4、四车间液碱水罐基础已经采取防腐措，刷防腐漆；</p> <p>5、苯乙烯罐区灭火器检查卡已经填写日期；</p>	整改完毕

	情况的检查			<p>6、环氧丙烷卸车处压力表根部已经设置针型阀；</p> <p>7、三车间 R502 上方氮气阀后已增设盲板；</p> <p>8、安委会、工会等已经制定年度安全生产目标。</p>	
22	对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查	2021.03.11	山东德川化工科技有限责任公司	<p>1、阳树脂精处理树脂车间液碱储罐磁翻板液位计已经维护，液位显示准确；</p> <p>2、二氯乙烷进料阀仪表风压力表已转向方便巡检人员读取的朝向；</p> <p>3、车间事故风机已在室外便于操作的地点设置手动开关；</p> <p>4、制氮机房氧含量报警仪已设置区域报警器；</p> <p>5、甲类仓库内堆垛已整改，符合要求；</p> <p>6、MBS/ACR 车间接枝反应器冷凝器底部排污口已经设置双阀门；</p> <p>7、甲基丙烯酸甲酯储罐液位计阀已加丝堵；</p> <p>8、丁二烯卸车已经设置防脱设施；</p> <p>9、丙烯腈有毒气体报警系统存在的线路干扰已消除，报警</p>	整改完毕

				控制器显示数值与现场报警器读数已一致。	
23	对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查	2021.03.12	淄博汇港川化工科技有限公司	<p>1、接入装置设施（如缩合反应器）的氮气管线已经设置止回阀；</p> <p>2、偶氮二异丁腈干燥以及包装车间入口已经分别设置静电释放设施；</p> <p>3、成盐釜的压力表下方已经设置针型阀；</p> <p>4、偶氮二异丁酸二甲酯项目北线一层母液泵导淋阀已经设置双阀，泵后增加设置压力表；</p> <p>5、尾气处理区地面以及泵基础已经采取防腐措施；</p> <p>6、丙酮氰醇卸车已经设置防脱设施；</p> <p>7、601 车间氯化氢防喷溅设施已经重新维护保养；</p> <p>8、氯化氢钢瓶棚承重构件已经已进行除锈防腐；</p> <p>9、丙酮氰醇罐区有毒气体报警仪已移至储罐中间位置处；</p> <p>10、丙酮氰醇卸车泵区有毒气体报警仪位置已经移至泵区内。</p>	整改完毕

24	对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查	2021.03.15	淄博华梅化工有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1、双氧水、盐酸卸车区已经设置车挡，可燃液体卸车区已经配备卡件防脱设施； 2、现场 V108NS 储水罐磁翻板液位计已经维护，液位显示准确； 3、环己胺和叔丁胺储罐现场紧急停车按钮已经设置防护罩； 4、环己胺储罐区可燃气体探测器已经固定； 5、原料 M 粉仓库北围墙消防栓箱门已经增加门把手； 6、反应压滤车间爬梯台阶已经增加宽度； 7、反应压滤车间 8#TBBS 回收釜南侧可燃气体探测器已经转移到规定位置； 8、TBBS 反应釜中间计量罐液位远传显示已经投用； 9、DCS、GDS 系统使用的 UPS 已经切换回主路态； 10、3 台 GDS 控制器及 DCS 控制器时间已经重新进行了标定； 	整改完毕
----	----------------------------------	------------	------------	---	------

				<p>11、企业操作规程中 TBBS 操作规程描述中已经补充循环水的冷却要求和计量罐计量方式及限值要求；</p> <p>12、罐区以及车间内工艺物料管线法兰垫片已经更换；</p> <p>13、合成车间一层管线已经进行固定支撑。</p>	
25	对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查	2021.03.16	山东飞源合成材料有限公司	<p>1、北侧第二间仓库内可燃气体报警仪已经调整到垂直于地面；</p> <p>2、成品仓库（乙类）已经设置防止液体流散的设施；</p> <p>3、北侧第三间仓库内吨桶摆放已经按照规定高度进行调整；</p> <p>4、南侧第一间仓库内氧气气瓶已经按规定进行放置；</p> <p>5、罐区内进储罐管道穿防火堤处已经进行封堵；</p> <p>6、厂区内管道桥架已经设置限高标识；</p> <p>7、生产装置二层可燃气体报警器零点已经归位；</p> <p>8、企业现处于停产状态，部分联锁摘除已经保存审批记录。</p>	整改完毕

26	对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查	2021.03.17 上午	淄博凯华新材料有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1、糠醛装车处已经设置停车牌、锥形帽； 2、硫酸卸车北侧一电缆线已经设置在电缆桥架内； 3、糠醛储罐北侧穿过围堰的管道周边已经密封处理； 4、硫酸储罐液位计底阀及液位计支管已经设置盲板； 5、硫酸罐区西侧应急器材柜灰尘已经清理； 6、车间3层通道处防护栏杆已经增加中间栏杆； 7、车间一层蒸馏塔东侧温度变送器接线盒已经修复； 8、车间一层储气罐（X105）东侧水罐已经控制水位并制定工艺指标高限在 0.95 米； 9、中控室机柜间地板已经接地。 	整改完毕
27	对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企	2021.03.17 下午	淄博凯华农业科技有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1、车间粗醛储罐西側部分管线支管开口处已经设置双阀； 2、车间东侧粗醛储罐液位计已经设置上下限标识。 	整改完毕

	业安全管理情况的检查				
28	对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查	2021.03.22	山东汉申化工科技有限公司	<ul style="list-style-type: none"> 1、2021年安全应急演练计划演练频次已经增加； 2、西南侧戊类棚库内堆垛与墙之间的距离已经大于0.5m； 3、增塑剂生产车间二层精过滤器进料、出料放空管阀门已经采用双阀； 4、阻燃剂二车间内配电柜前放置可燃物品已经挪走。 	整改完毕
29	对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查	2021.03.23	山东邦威医药有限责任公司	<ul style="list-style-type: none"> 1、操作规程内容已经明确循环水、仪表空压机等压力指标； 2、低压配电室内一处开关箱内控制开关未已经标明开关用途； 3、生产车间三层平台管廊桥架已经进行了固定； 4、生产车间溶碱釜控制开关已经用防火胶泥进行了重新封堵； 	整改完毕

				<p>5、车间东侧外循环水泵已经设置止回阀；</p> <p>6、事故水池处已经配备救生圈；</p> <p>7、成品库内物料已经拉开间距进行堆放；</p> <p>8、活性炭物品堆放已经与墙体拉开距离；</p> <p>9、中控室内工艺卡片上已经明确罐区各储罐的报警联锁值。</p>	
30	对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查	2021.4.6	山东扳倒井股份有限公司	<p>1. 隐患排查治理管理制度中缺少隐患排查频次、排查组织级别。</p> <p>2. 2021 年教育培训计划中缺少自救互救、应急逃生的教育培训内容。</p> <p>3. 成品库堆垛与墙壁距离小于 0.5m。</p> <p>4. 成品库堆垛高度大于 3m。</p> <p>5. 成品仓库西侧配电室内高压变压器未设储油或挡油设施。</p> <p>6. 罐区以及灌装间酒输送管道泵处未设置静电接地。</p> <p>7. 储罐接地线设置不明显，部分接地扁铁腐蚀严重。</p> <p>8. 泵房内控制柜上控制按钮未标被控设备名称</p> <p>9. 粮仓内打气泵皮带轮防护网设置不符合要求，防护网间隙过大。</p> <p>10. 杂物车间内堆放可燃物未配备灭火器。</p>	责令限期改正

31	对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查	2021.4.8	山东齐力环保科技有限公司	<p>1. 劳动防护用品发放标准中缺少耐酸碱防护用品，公司实际已发放耐酸碱防护用品。2. 2021 年教育培训计划中三级教育培训内容不全。3. 2021 年 1 月 20 日、2 月 21 日教育培训人员不足，1 月 20 日应参加 80 人，实际参加人数 36 人左右，2 月 21 日应参加 50 人，实际参加人数为 22 人左右，培训结束后未进行效果评估。4. 2021 年 3 月 19 日火灾爆炸事故专项应急演练未评估。5. 2021 年 4 月 7 日-11 日临时用电作业票证上作业人王经伟、魏波不是电工；电工证号未填写；作业单位意见未签字。6. 高压配电室门上不应张贴安全警示标志。7. 高、低压配电室内灭火器巡检记录缺少 3 月份记录。8. 高、低压配电室内二氧化碳灭火器均未定期进行称重检查。9. 熔融炉车间内二层平台踢脚板设置高度不足 100mm；磁选车间内二层平台未设置踢脚板。10. 熔融炉车间内地坑处未设置防护围栏。11. 熔融炉车间内安全警示标志张贴顺序错误。12. 熔融炉车间内北侧墙上消火栓门破损。13. 熔融炉车间内控制柜上按钮未设置被控设备名</p>	责令限期改正
----	----------------------------------	----------	--------------	--	--------

				<p>称。14. 熔融炉车间内管道未设置介质流向标识。15. 熔融炉车间内管道上压力表未标划工作指示压力上限。16. 熔融炉车间内电机外壳未进行接地，未连接至建筑内接地网。17. 熔融炉车间内放置的手持砂轮机缺少防护罩。18. 熔融炉车间内行车两端缠绕钢丝绳的动滑轮组未设置防护罩。19. 预焙烧和再生车间内焙烧炉上爬梯护笼立杆不足 5 根。20. 预焙烧和再生车间维修室内气瓶存放未设置防倾倒措施。21. 预焙烧和再生车间南侧氨水储罐处未设置气体报警器。22. 预焙烧和再生车间南侧天然气管线在入车间处未设置接地。23. 磁选车间内电动葫芦上吊钩缺少防脱装置。24. 磁选车间内配电柜内端子未进行编号。25. 危废仓库内危废存放与北侧墙安全距离不足。26. 熔炼炉控制台上的急停按钮未设置防护罩。</p>	
32	对化工和危险化学品生产、经营（带	2021.4.9	山东美生热能科技有限公司	<p>1. 2021 年应急预案演练计划中无淹溺现场处置方案。2. 法律法规库各类法规规范辨识不全面，如缺少《机械工业厂房建筑设计规范》GB50681-2011、《机械工业厂房结构设计规范》</p>	责令限期改正

	仓储设施)企业安全管理情况的检查			<p>GB50906-2013、《生产安全事故应急演练基本规范》AQ/T9007-2019、《生产安全事故应急演练评估规范》AQ/T9009-2015 等。3. 有限空间台账缺少“化粪池”。4. 未提供手持式电动工具台账及定期检查档案资料。5. 加热除汽炉风机配电箱内空气开关未标注被控设备编号及名称; 接线端子未编号。6. 隔热管车间抛丸打砂岗位西侧配电箱内断路器之间缺少绝缘隔板。7. 全纤维台车回车炉东侧地坑周边防护栏只设一侧。8. 10KV 变配电室门外缺少“止步、高压危险”等安全警示标志。9. 抛丸机高处平台爬梯护笼立柱数量不足。10. 喷漆室内移动式风机外壳未接地。</p>	
33	对化工和危险化学品生产、经营(带仓储设施)企业安全管理	2021. 4. 13	山东文创笔业有限公司	<p>1、安全生产规章制度汇编中未见“四新”管理、安全生产承诺、个体防护用品管理等管理制度。2、铅笔漆缺少安全标签。企业提供的安全技术说明书不符合规范要求, 缺少象形图等内容。3、包装车间配电柜箱门与箱体未进行跨接。4、包装车间内南侧墙上一消火栓内压力表、换热机组管道上压力表未标划工作</p>	责令限期改正

	情况的检查			指示压力红线。5、包装车间内南侧墙上一灭火器现场未见到巡检记录表。6、包装车间内南侧墙上配电箱内断路器接线口处未设置绝缘挡板；配电箱内端子未进行编号，未标明被控电气名称。7、包装车间内换热机组管道上未设置介质流向标志。8、包装车间北侧除尘器处未张贴有限空间警示标志及告知牌。9、柴油发电机室内排气管未引到室外，室内部分未进行保温。10、涂装车间铅笔漆附近缺少危险化学品安全告知牌和“当心中毒”安全警示标志。11、柴油发电机本体缺少保护接地；脉冲布袋除尘器风机电机外壳未接地。12、涂装车间配电箱前方堆放大量物品。13、未编制风险公告制度。14、车间内成品作业的风险告知牌未责任人联系方式。15、蒸汽分汽包安全阀出口管道法兰连接不配套，螺栓未安装牢靠；蒸汽分汽包上一处盲板螺栓未上全。16、蒸汽包压力表选型不合理，选型过大。	
34	对化工和危险化学品生	2021. 4. 15	山东大鸿制釉有限	1、安全生产责任制中缺少各部门负责人的安全生产职责。2、2021年教育培训计划中缺少外来施工人员、转复岗人员、消防	责令限期改正

	产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查		公司	<p>知识的教育培训内容。3、2021年3月15日的教育培训记录中缺少成绩单。4、安全生产规章制度中缺少安全生产承诺管理制度。5、2021年度应急预案演练计划中缺少专项应急演练，频次不够。6、未编制风险公告制度。7、安全费用台账不规范，未按月计提安全费用。8、特种设备作业人员台账信息不全，未明确特种作业证件有效期。9、未配备高压电工。10、消防泵房内控制柜上急停按钮缺少防护罩。11、配电室安全警示标志褪色，警示标志不应张贴在门上。12、柴油发电室内柴油发电机排气管室内部分未进行保温。13、柴油发电机本体未接地。14、柴油发电机皮带无防护罩。15、空气储气罐压力表无最高压力红线标识。16、成品仓库安全出口大门上锁。</p>	
35	对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企	2021.4.16	淄博华仲陶瓷有限公司	<p>1. 法律法规库各类法规规范辨识不全面，如缺少《城镇燃气设计规范》[GB50028-2006(2020年版)]、《生产安全事故应急演练基本规范》AQT9007-2019、《生产安全事故应急演练评估规范》AQT9009-2015等等。2. 有限空间台账缺少“化粪池”。</p>	责令限期改正

	业安全管理情况的检查			<p>3. 未提供砂轮机、手电钻等移动电具台账及检查档案等资料。</p> <p>4. 未定期对安全标志进行检查、处置。5. 模具车间内打膏机的外露转动部分防护罩安装不规范。6. 成型二车间窑炉北侧个别电机外壳接地线脱落。7. 手模车间内（西侧）配电箱箱门未跨接。8. 手模车间（西侧）配电箱内空气开关未标注被控设备编号及名称；接线端子未编号。9. 手模车间配电箱内断路器缺少绝缘隔板。10. 厂区内天然气调压室内个别管道法兰未静电跨接。11. 原料仓库内皮带输送机地坑周边护栏安装不牢固，一侧未设置护栏。12. 叉车通行场所缺少“当心叉车”警示。</p>	
	对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查	2021. 4. 25	淄博澳帆化工科技有限公司	<p>1、盐酸装车处停车牌应底盘设置木质。2、盐酸装车处洗眼器安装喷头。3、氯乙烯 V4021B 液位计北侧上方穿线管维修处理。4、氟化氢进料泵管线支管处加装盲板。5、氟化氢泵区增设围堰高度。6、二氯甲烷卸车管线过滤器设静电接地设施。7、氟化氢进料泵西侧缓冲罐上方法兰安装防喷溅设施。8、增加五氯丙烷装置北侧、二氯甲烷装置西侧消防栓盖。9、任命李平、袁</p>	整改完毕

				婷婷未专职安全员。10、修订制度并落实。	
	对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查	2021.4.25	山东黄河新材料科技有限公司	1、甲醇储罐东南角管线穿墙已用防火胶泥进行封堵。2、已对储运岗位人员进行报警器参数等相关培训。3、已根据要求完善装车操作规程。4、卸车区西侧卸车泵房北侧洗眼器喷头已安装过滤网。5、维修车间外电焊机二次出线端已设置防护套。6、维修车间外电焊机已安装接地。7、维修车间已更换切割机开关。8、人体静电释放仪与一卡通装车配电箱外壳已分别单独接地。9、已对加氢装置西侧“关键装置、重点部位责任牌”公司领导联系人及时更换。10、重大危险源已设置风速、风向、环境温度等参数的实时监测装置。11、已根据要求修订制度，增加设置位置以及报警参数的设置情况。	整改完毕
	对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企	2021.4.23	山东鼎鼎化学科技股份有限公司	1、现已将卸车区现场的卸车操作规程中增加雷雨等恶劣天气禁止卸车的内容。2、现已将卸车区处洗眼器出水口进行清理维护。3、现已将卸车区丙烯酸管道上切断阀的气路上手动调节阀加装铅封。4、现已将丁二烯罐区内西侧照明停用，现已在罐区安装	整改完毕

	业安全管理情况的检查			<p>3 个防爆射灯；现已将聚合反应釜旁电气线路穿管采用防爆挠性管。5、现已将丁二烯储罐北侧防火堤向北移动 1m。6、现已将聚合釜车间内 R0201A 聚合釜上停用管道接头处加盲板。7、现已将聚合车间内 R0201A 聚合釜附近控制开关设置编号标识及标明被控设备名称。8、现已将丙类干燥车间配电室内配电柜上断路器下方加绝缘挡板。9、现已将乙类成品库堆垛与墙壁按照规定三距要求整改。10、现已将室外动火作业区氧气瓶与乙炔瓶距离移至 5m 以外。11、现已将联锁变更审批手续补全。12、现已将自控系统出车间配电室。</p>	
	对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查	2021. 4. 26	淄博天润气体有限公司	<p>1、完善《危险化学品输送管道定期巡检制度》，补充施工单位与企业共同制定应急预案，采取相应安全措施相关内容。2、核实安全阀安装位置及检测日期，及时更新安全阀台账。3、东厂区更换电子显示屏，使全面显示公告内容。4、控制室门口设置挡鼠板。5、加强对车辆入厂检验人员的培训，加强入厂充装车辆检查，发现问题及时制定相关应急措施。6、东厂防火堤内的</p>	整改完毕

				<p>排水实行清污分流，含有污染物的废水采取回收处理措施。7、东厂保护接地线采用压接加螺栓连接方式，确保可靠连接。8、东厂区核实操作压力与 DCS 报警压力参数，确保一致。9、东厂区使用防火胶泥加丝堵密封。10、东厂区按规范要求在机房内设置便携式洗眼器。11、在设备和管线的排放口、采样口等排放阀设计时，要通过加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施，减少泄漏的可能性。12、按要求完善槽车充装安全操作规程。13、西厂 1#二氧化碳储罐前更换新的校验后的压力表。14、西厂区液氨储罐事故排液阀门更换新手轮，确保开关方便。15、企业在工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员等方面发生的所有变化，都要纳入变更管理。</p>	
	对化工和危险化学品生产、经营（带	2021. 4. 21	山东诚汇新材料有限公司	<p>1、甲醛、苯酚中间罐区入口处人体静电释放装置接地线压接部位已重新压接。2、中间罐区甲醛、苯酚打料泵防爆电动机接线盒螺栓已按照原防爆电机螺栓进行更换。3、DCS 和 SIS 系统测</p>	整改完毕

	仓储设施) 企业安全管理情况的检查		<p>量仪表已申请延期整改。4、苯酚甲醛中间储罐设置两处接地线，接地线与接地网络已规范焊接。5、生产车间二层、三层及现场有毒气体报警器多数处于满量程报警状态。有毒气体二级报警已能联锁启动现场风机。甲醇区域设置有毒气体报警器，与甲醇主要危险性为易燃，以及甲醇属于三类毒性的化学品特性不符。6、生产车间二层、三层桌椅已清理。7、粉碎车间粉尘爆炸区域部分电动机及配电箱已选用防爆电气设备。8、乙类仓库北侧设置仓库设备室，间距已调整。9、乙类仓库外放置待发货醇溶热固性酚醛树脂吨桶已发走，吨桶已张贴化学品安全标签。10、SIS系统已设置两路电源进线，设置双电源冗余。11、电缆桥架内已设置接地扁铁和接地。12、根据要求后续特殊作业严格按照规范开展。13、现场照明开关、防爆接线箱、开关箱已经进行接地设置。14、生产车间二层非防爆工具已清理。15、现场管线的低点排放已设置盲板和双阀门。16、甲醇管线连接已采用法兰连接。17、乙类仓库的东北角爆炸区域非防爆配电</p>	
--	-------------------	--	---	--

				箱和非防爆摄像头已移动到非防爆区域。18、苯酚储罐两套液位已调整一致。19、车间事故风机已在室外便于操作的地点设置手动开关。20、控制室外门以及隔离前室内门已采用抗爆防护门，已具备不同时开启的联锁功能。21、控制室新风系统入口以及排风系统的排出口已设置抗爆阀，新风进风管上已设置电动密闭阀。22、工艺报警已及时处置。	
	对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查	2021.4.23	山东佳华水处理科技有限公司	1、1#固体成品仓库已维修“安全出口”标志，正常使用。2、配电室内设置散风扇。3、气瓶存放间内气瓶增加防震圈。4、维修值班室内、微型消防站内已移除床铺。5、氧气气瓶、乙炔气瓶存放间空瓶、实瓶已分开存放。6、隐患排查治理台账中增加隐患等级。	整改完毕
	对化工和危险化学品生产、经营（带	2021.4.25	山东美生能源科技有限公司	1、已更新安全生产管理网络图。2、已于山东奥萨斯安全咨询评价有限公司沟通修改。3、原料仓库及时清理积压物品固定隔板。4、罐区南侧东边第二台泵已进行检修，现第二台泵无泄漏。	整改完毕

	仓储设施) 企业安全管理情况的检查			<p>5、罐区东侧储罐增加盲板。6、罐区南侧第二台泵已重新固定电源线接口。7、装置区东北角电机防护罩已维修并加强巡检。8、装置区东北角储罐液位计底部及时进行封堵。9、装置区北侧储罐处洗眼器已定期进行维护保养。10、装置区底部西北侧围堰及时修复。11、装置区二层仪表(调节阀等)已设置位号。12、已对锅炉房可燃气体报警器进线口进行密封处理。13、2021年3月出具的安全设计诊断报告中不属于防爆区。14、2021年3月出具的安全设计诊断报告中不属于防爆区。</p>	
	对化工和危险化学品生产、经营(带仓储设施)企业安全管理情况的检查	2021.4.21	淄博齐星化学科技有限公司	<p>1、多聚甲醛车间穿线管处接地线、机泵基座处接地线采用压接方式连接并紧固。2、加强管理,车间内禁止使用非防爆工具。3、多聚甲醛车间内南侧二层平台配电箱螺栓已紧固。4、多聚甲醛车间内南侧浓醛罐上的仪表已设置名称位号标识。5、已责令责任定期对应急器材柜维护保养。6、多聚甲醛车间管道与爬梯之间增设胶垫,避免震动摩擦产生火花。7、甲醛车间一层甲醛调配槽 V10001A 接地扁铁已修复。8、甲醛装置区一层蒸发器</p>	整改完毕

				<p>X1001D 东南侧近地处防爆接线盒已更换新线盒、甲醛装置区二层 3#氧化器温度传感器接线口处管线已修复。9、甲醛车间二层氧化器 B 西侧有毒报警器已更换新检验标签。10、甲醛车间二层氧化器 B 西南角蒸汽缸压料表接管与气缸连接处已用密封胶重新缠绕并紧固。11、甲醛车间二层分配器 V1003C 上方已更换新校验安全阀。12、罐区东南角洗眼器已更换过滤网、防护盖，维修阀门开关。13、已根据《危险化学品企业停产、复产及停产期间主要安全措施清单（试行）》修订完善管理制度。14、已根据《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》修订完善管理制度。</p>	
	对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理	2021. 4. 25	高青如意纺织有限公司	<p>1、用密封胶对清花 3#、4#滤尘室内配电箱进线口进行严密封堵。2、清花 3#、4#滤尘室外应急灯已直接连接。3、原料产品仓库最东侧购置移动式洗眼器一台。4、原料产品仓库内采用实体墙封堵。5、保险粉仓库设置应急照明。6、原料产品仓库最东侧仓库分类、分区存放，并设置相关物料信息牌。7、新建地</p>	整改完毕

	情况的检查			下消防泵房增加通风设施。8、配件库内气瓶设置防倾倒措施。 9、服装加工车间外侧护笼设5根立杆。	
	对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查	2021.4.26	淄博鲁群纺织有限公司	1、粉尘爆炸危险场所已制定检修作业管理制度；2、精梳滤尘室内部的电机、控制箱、变频柜、配电箱电气设备已更换为防爆；3、纺纱一车间疏散走道已设置灯光疏散方向指示标志；4、制衣车间插座断路器漏电保护器脱扣电流为30mA，已符合要求；5、2021年应急预案演练计划制定已符合《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条的规定；6、应急资源调查报告中调查小组人员已签字。	已完成整改
	对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查	2021.4.26	淄博鲁群纺织有限公司	1、劳保用品发放已按照山东省劳动防护用品发放标准进行（电焊工、电工等）；2、应急预案已按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB29639-2020）进行修订；3、受限空间作业票安全措施填写已符合企业实际，去除企业不涉及盲板抽堵及设备置换、蒸煮等内容；4、已识别获取适用的法律法规；5、受限空间作业管理制度已完善。作业审批表已更改为应	已完成整改

				<p>为两联，并实时存档；6、动火作业管理制度中已明确在粉尘爆炸危险场所进行动火作业前，报告企业安全负责人审批，并取得动火作业证；7、厂区架空管线穿过厂区主干道，已按照规定设置高度；8、纺纱车间门口已设置“严禁烟火”标识；9、纺纱车间地面已规划应急逃生标识；10、原料仓库外进出口已设置“严禁烟火”、“消防重点部位”等警示标识；11、原料仓库地面标线已重新设置；12、成衣车间东侧配电柜已张贴控制开关名称用途标识；13、已按照规定设置成衣车间地面张贴的应急逃生地标。</p>	
	对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查	2021.4.16	淄博飞源化工有限公司	<p>1、西厂区液氯钢瓶库内有毒气体检测仪已按照规定设置，已垂直于地面；2、已按照规定设置西厂区二氯甲烷储罐下部管道上紧急切断阀位号标识；3、西厂区二氯甲烷储罐内接地扁铁锈蚀已清除；4、环己烷储罐管道法兰已静电跨接；5、东厂区液氨卸车泵与液氨贮槽之间的管道已接地保护；6、东厂区液氨储罐底部电气线路穿管进线口已封闭；7、东厂区氟化氢装置氟化工</p>	已完成整改

				<p>艺自控系统画面反应釜液位设置已合理,画面已流量及搅拌器速度联锁,现场实际已设投用。反应转炉温度及压力已与循环水置搅拌器; 8、东厂区氨制冷机房内氨气浓度检测报警仪器已与事故风机联锁; 9、企业自控系统管理制度中关于操作员站与工程师站的权责已予明确; 仪表人员负责周检的自控系统的范围已健全,已包括全厂所有安全仪表系统及紧急停车系统。摘除联锁保护系统审批单中已健全防范措施; 10、R410 空钢瓶已按照规定摆放。</p>	
	对化工和危险化学品生产、经营(带仓储设施)企业安全管理情况的检查	2021. 4. 12	山东飞源新材料有限公司	<p>1、防火防爆管理制度中引用的规范如《中华人民共和国消防法》、《石油化工企业设计防火标准》、《化学品生产单位动火作业安全规范》等法规、标准等已更新为最新版本; 仓库、罐区管理制度中已健全易制爆危险化学品双氧水的相关内容;</p> <p>2、污水处理站厌氧池企业自行安装的气体报警器已安装完毕;</p> <p>3、污水处理站装置入口已设人体静电消除器; 4、三光气库门口配电箱以及库内电气照明线路的管线已穿管保护; 5、三光气</p>	已完成整改

				库门口已设置洗眼器；6、已按照规定设置三光气库堆垛与墙壁距离；7、配电室电缆桥架穿墙处已封堵严密；8、气防站配置人员和有关责任制的设置已完善；9、配电室内二氧化碳灭火器巡检记录卡内容已包含称重记录；10、二氯乙烷仓库内推车式灭火器喷射软管已按照规定采用叠放方式盘放；11、已按照规定设置中控室内重大危险源视频监控系统时间；12、已按照规定规范填写可燃、有毒气体报警记录。	
	对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查	2021.4.12	山东飞源气体有限公司	1、风险分级管控制度中重大风险的判定、较大风险的判定内容已按照山东省人民政府令第331号中的内容制定；2、安全生产规章制度中事故隐患排查制度中引用法律法规已适用，法律法规过期已修订；3、特殊作业管理制度中第4.9.2《动火安全作业证》已根据鲁安监79号文要求进行更新；4、安全科风险点日常隐患排查记录中2021年2月7日查出的一条问题整改完成验收后已补充签字；5、三氟化氮1#电解车间内氮气缓冲罐上预留接头已设置盲板；6、已按照规定设置液氨罐区处电缆桥架	已完成整改

				<p>连接处静电跨接；7、已按照规定设置氨罐区西侧视频监控仪，并覆盖全罐区区域；8、已按照规定设置液氨储罐处爬梯护笼立杆；9、已按照规定固定液氨罐区处喷淋泵电机联轴器防护罩；10、区域控制室内控制箱上控制按钮已写明被控制设备的名称；11、现场检查时三氟化氮1号电解车间门口人体静电消除器已维修并可使用。</p>	
	<p>对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查</p>	<p>2021.4.16</p>	<p>山东中福致为新材料有限公司</p>	<p>1、企业《开停车安全管理制度》已更新；2、企业《动火作业安全管理规定》已符合鲁安监函字〔2015〕79号规定（一式三联）；3、粉碎车间南侧配电室内配电柜已设置设备标志牌；4、甲类车间1#醚化釜南侧切断阀已设置名称位号标识；5、甲类车间一层部分管线已设置介质流向标识；6、甲类醚化釜底部出料阀HV1401D接线盒已按照规定密封；7、已按照规定设置甲类车间一层HEC浆料至中和釜管线；8、中控室可燃气体报警器测量单位设置与实际已相符；9、控制室已设置挡鼠板；10、卸车鹤管处已设置名称标识；11、已提供SIS联锁值（环氧乙烷液</p>	<p>已完成整改</p>

				位、压力、温度等)；12、对甲类车间员工进行穿戴劳保防护用品的教育培训，并作出明确要求，按照要求落实。	
	对化工和危险化学品生产、经营(带仓储设施)企业安全管理情况的检查	2021.4.22	淄博晶润精细化工有限公司	1、物料中转仓库区域属于丁类仓库，已清理醋酸等空桶。并在桶身无化学品安全标签；2、现场使用气动隔膜泵传送可燃液体物料，隔膜泵已接地，传送管已更换带金属丝的塑料管；3、已按照规定设置3车间蒸汽分汽包安全阀出口管道；4、仓库存放的三氯化铝，已增加垫板，并设置隔雨布；5、仓库风机已接地；6、企业DCS及GDS电源采用UPS供电。UPS出线在进入DCS和GDS之前，设置三组断路器。已设置主配电器，并按照规定设置连接进行分配电器。断路器电源采用双线直接接入，已采用压接方式。并按照规定配备断路器；7、综合楼北侧设置氢气气瓶库，气瓶库房顶已按照规定设置，并符合防火等级；8、3P0产品安全操作规程中“偏离正常工况的处置措施”项目编制已更改为现场岗位操作时遇到异常工况的处置措施；9、尾气处理区采用液碱喷淋，区域内地面以及设备基础已采取防腐措施；	已完成整改

				<p>10、厂内三车间门口内、外开关已接地；11、甲类仓库钢梁已刷防火涂料，耐火等级已达到二级；12、尾气处理放空已设置防雷设施；13、部分车间入口处已设置人体静电导除设施；14、离心岗位操作规程已明确离心机氮气保护操作步骤；15、车间部分区域钢框架、平台、部分阀门已做防腐；三车间一层蒸汽管线疏水阀已按照规定设置；尾气处理区部分设备已固定；车间内放空阀正常状态已关闭；16、真空管线法兰已进行静电跨接。</p>	
	对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查	2021.4.22	山东立新制药有限公司	<p>1、丙酮、甲醇等卸车区南侧配电箱进线已采用挠性连接，配电箱螺栓已上全；2、甲苯储罐磁翻板液位计下部已设置丝堵；3、料棚内存放液碱处已设置洗眼器；4、料棚库内空桶、实桶、废桶已分类、定制堆放；5、乙酸乙酯周转罐（09V2006）下部管道法兰已设置静电跨接；6、合成二车间一层室外氨水中间罐处已设置洗眼器；7、合成二车间防爆风扇已设置防静电接地设施；8、氯化反应釜氮气进气管已标明介质名称及流向；9、氨水罐、</p>	已完成整改

				丙酮罐、甲醇罐、乙醇罐的两个液位远传值显示已一致；10、重氮化反应釜联锁摘除已建立相关记录及审批手续。	
	对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查	2021.4.23	山东海邦制药有限公司	1、已提供2021年应急演练计划；2、企业专职安全管理员：史晶涛已离职，任命文件已更新；3、已制定2021年隐患排查计划；4、已提供2021年安全生产目标责任制考核与奖惩记录；5、已提供2021年安全责任制考核记录；6、已提供2021年安全投入计划；7、2号循环泵控制盒已按照规定设置接地；8、企业长期停产，乙酸乙酯罐存有物料，管线出口已设置盲板；9、乙酸乙酯管道标识颜色已符合要求。	已完成整改
	对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查	2021.4.27	淄博和易精细化工有限公司	1、装置区一层导热油泵P224管道阀门已保温；2、装置区一层导热油泵P224调节阀已设置名称、位号标识；3、装置区一层打料泵控制开关盒已更换，并设置名称、编号标识；4、装置区二楼二级分子重相收集罐压力表压力红线标注已准确；5、装置区一层蒸汽管道、导热油炉管道保温已全面；6、装置区二楼一处液位远传已维护，并正常使用；7、二楼平台楼梯口处管廊架	已完成整改

				<p>循环水进出管线已设置介质名称流向标识，法兰接口处螺丝已上全；8、导热油炉围堰已维护；9、已按照规定配置便携式分析仪；10、DCS报警记录已按照规定记录；11、氮气储罐放空已接到室外，按照规定放空；12、配电室外已张贴“高压危险、闲人免进”、“当心触电”等警示标识；13、配电室内空调附近一处配电箱控制开关已标明开关用途标识；14、配电室外电缆线地坑已设置安全防护围栏或者警戒线；15、罐区内气瓶已设置防震圈，已设置防倾倒措施；16、操作规程中已明确公用工程的工艺控制指标，已明确各类设备异常情况下得安全操作步骤；17、劳保用品发放已按照山东省劳动防护用品发放标准进行（电焊工、电工等）；18、已按照规定获取使用的法律法规，如精细化工设计防火标准，导热油加热炉系统规范，有机热载体炉等标准依据。</p>	
	对化工和危险化学品生	2021.3.2	淄博飞源化工有限	<p>1、安全生产规章制度中“劳动防护用品管理制度”劳保用品发放标准与《山东省劳动防护用品配备标准》（DB37/1922—</p>	已完成整改

	<p>产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查</p>		<p>公司</p>	<p>2011) 已一致; 2、已按照规定放置重型防化服（已将 4 套重型防化服全部放置于现场）; 3、控制系统已建立应急预案; 4、安全设施台账已更新，更新氟化氢车间安全阀台账等; 5、液氨储罐已设置现场重量显示; 6、部分车间现场自控仪表如硫酸车间部分温度、液位、控制阀等已按照规定设置位号标识或更换清晰标识; 7、已按照规定设置西厂区及东厂区 SIS 及 DCS 处于权限; 8、硫酸车间 1 号燃硫炉温度仪表已更换、汽包液位计灯已更换，R134 车间二层一控制阀压力表防护玻璃已更换; 9、环氧氯丙烷装置多处取样口、放液口已采取双阀; 10、已按照规定设置东厂区氟化氢生产装置下部处爬梯护笼立柱; 11、已按照规定设置电脑上部分操作参数与工艺卡片参数相符; 12、已按照规定健全 R125 岗位报警历史记录; 13、东厂区液氨储罐进行管线紧急切断阀冗余进行口已密闭; 14、西厂区二氯丙醇中间储罐外侧洗眼器已正常使用; 15、二氯丙醇生产装置二层平台西侧已按照规定设置踢脚板; 16、环氧氯丙烷生产装置</p>	
--	-------------------------------	--	-----------	---	--

				<p>T-3051 底座孔处已按照规定设置受限空间标识。</p> <p>14、离心岗位操作规程未明确离心机氮气保护操作步骤；</p> <p>15、现场管理：车间部分区域钢框架、平台、部分阀门腐蚀严重，建议及时进行防腐或更换；三车间一层蒸汽管线疏水阀前设置了处于开启状态的阀门；尾气处理区部分设备未固定；车间内部分放空阀处于常开状态；</p> <p>16、真空管线法兰未进行静电跨接。</p>	
	对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查	2021.4.6	淄博匠之城瓷器制造有限公司	<p>1、制定 2021 年教育培训计划前未做需求分析；</p> <p>2、副总经理安全生产责任制考核内容与签订的安全生产责任制内容不一致；</p> <p>3、法律法规库各类法规规范辨识不全面，如山东省政府 311 号令、GB/T29639-2020、GB/T33942-2017、GB/T38315-2019、AQ/T9009-2015、AQ/T9011-2019 等；</p> <p>4、受限空间管理制度中未明确分析合格标准等，需要进一步修订；</p>	责令限期整改

				<p>5、缺少安全生产信息化、四新、安全预测预警管理制度；</p> <p>6、成品仓库外“严禁吸烟”等警示标识褪色；</p> <p>7、二楼西侧一配电箱门和金属框架的接地端子间未用导线连接；</p> <p>8、一车间一电机接地线脱落；</p> <p>9、上料处配电柜内断路器接线处绝缘挡板未安装牢固；</p> <p>10、开关箱内控制开关未标明开关用途；</p> <p>11、手持电动工具定期绝缘检测记录未签名；</p> <p>12、配料岗位缺少安全警示标识；</p> <p>13、配料岗位处加水处未配置供站立的平台和防坠落的护栏护板或安全圈等；</p> <p>14、排水沟盖板缺失。</p>	
	对化工和危险化学品生产、经营（带	2021.4.8	山东针巧经编有限公司	<p>1、未针对3月份的培训开展培训效果评估并保存相关记录；</p> <p>2、现场处置方案演练频次不足；</p> <p>3、法律法规库各类法规规范辨识不全面，如应急管理部2号令、</p>	责令限期整改

	仓储设施) 企业安全管理情况的检查			<p>国务院 708 号令、GB/T29639-2020、GB/T33942-2017、GB/T38315-2019 等；</p> <p>4、有限空间台账缺少“化粪池”；</p> <p>5、未见移动电具台账及检查档案资料；</p> <p>6、经编车间内配电箱内空气开关未标注被控设备编号及名称；接线端子未编号；</p> <p>7、成品库货物堆放未与墙保持一定间距；</p> <p>8、定型机北侧部分蒸汽管道未保温；</p> <p>9、油烟净化设施平台缺少踢脚板；</p> <p>10、后整理车间女员工未佩戴相应劳保用品；</p> <p>11、后整理车间设备 6 号外漏的转动部位未设置防护罩。</p>	
	对化工和危险化学品生产、经营(带仓储设施)企	2021.4.13	淄博倍森皮业有限公司	<p>1、法律法规库各类法规规范辨识不全面，如《制革职业安全卫生规程》(WS 707-2011)、《山东省安全生产事故应急管理办法》、安监总局 59 号令等；</p>	责令限期整改

	业安全管理情况的检查			<p>2、未提供移动电具台账及检查档案等资料；</p> <p>3、有限空间台账缺少“化粪池”；</p> <p>4、后整理车间内管道缺少介质名称、流向标识；</p> <p>5、车间部分蒸汽管道阀门未保温；</p> <p>6、电机外壳未接地；</p> <p>7、车间内配电箱前无“当心触电”、“有电危险”等警示标志；</p> <p>8、车间配电箱内空气开关未标注被控设备编号及名称；接线端子未编号；</p> <p>9、车间配电箱内断路器缺少绝缘隔板；</p> <p>10、后整理车间东侧高处平台缺少踢脚板；</p> <p>11、后整理车间门口的“禁止烟火”标志褪色。</p>	
	对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企	2021.4.14	山东透平新能源科技有限公司	<p>1、安全生产规章制度汇编中未见“四新”管理、安全生产承诺等管理制度；</p> <p>2、2021年度应急预案演练计划中现场处置方案只有1次，频次不够；</p>	责令限期整改

	业安全管理情况的检查		<p>3、安全生产责任制汇编中缺少车间主任、质检部主管的安全生产责任制；</p> <p>4、2021年教育培训计划中缺少自救互救、应急逃生及应急处置等培训内容；</p> <p>5、叶片车间内锯床处未设置风险告知牌；</p> <p>6、叶片车间内行车上缺少安全标志；</p> <p>7、叶片车间内北侧墙上配电箱内端子未设置编号及被控电气名称；</p> <p>8、煤油缺少安全标签和安全技术说明书（煤油属于危险化学品）；</p> <p>9、煤油桶附近缺少危险化学品安全告知牌和“当心火灾”安全警示标志；</p> <p>10、叶片车间南侧除尘器处二层平台未设置踢脚板；</p> <p>11、除尘器、消防水池附近的有限空间作业安全警示标志不规范，且缺少有限空间安全告知牌；</p>	
--	------------	--	--	--

				<p>12、叶片车间南侧除尘器处电机外壳未进行静电接地；</p> <p>13、消防泵房内控制柜上急停按钮未设置防护罩；</p> <p>14、未编制风险公告制度；</p> <p>15、未配备低压电工、高压电工，电焊工作业证的发证机构和证件样式不符合规范要求；</p> <p>16、空气储气罐压力表无最高压力红线标识；</p> <p>17、配电室电缆线槽周围孔洞未封堵；</p> <p>18、配电室内绝缘工具未放入专用工具柜内；</p> <p>19、气瓶库内个别气瓶缺少瓶帽和震胶圈。</p>	
	对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查	2021.4.15	淄博恒舟铝塑包装材料有限公司	<p>1、法律法规库各类法规规范辨识不全面，如应急管理部 2 号令、《山东省安全生产事故应急管理办法》等；</p> <p>2、管理制度及操作规程等未定期评估修订；</p> <p>3、压力表未标注红线标识；</p> <p>4、未提供移动电具台账及检查档案等资料；</p> <p>5、成品仓库南墙配电箱内空气开关未标注被控设备编号及名</p>	责令限期整改

				<p>称;</p> <p>6、未见安全标志检查记录资料;</p> <p>7、乙酸乙酯仓库为金属门,未采取静电接地及防止产生火花的构造措施;</p> <p>8、乙酸乙酯、油墨仓库缺少防静电方面警示标志;</p> <p>9、天然气热风炉岗位热风管道穿越防火隔墙处未严密封堵;</p> <p>10、安全警示标志设在门上。</p>	
	对化工和危险化学品生产、经营(带仓储设施)企业安全管理情况的检查	2021.4.16	淄博飞源化工有限公司	<p>1、2020年未按规定组织重大危险源专项应急预案演练(该单位重大危险源共16项(单元),根据其年度应急演练计划显示,2020年度组织了重大危险源专项应急演练9次);</p> <p>2、重大危险源事故应急预案不完善(未对重大危险源现场处置方案进行分类和明确);</p> <p>3、未建立重大危险源事故应急预案评估报告;</p> <p>4、未发放2021年电工防静电服;</p> <p>5、硫酸车间工艺异常工况处理记录与DCS系统中不一致,比如</p>	责令限期整改

				<p>16日早4:39碱液池液位高报记录;</p> <p>6、硫酸罐区105%储罐切断阀无仪表位号,取样处无标识;</p> <p>7、抗爆控制室新风入口未设置气体报警器;</p> <p>8、导热油炉房内余热锅炉安全阀根阀未设置铅封;</p> <p>9、R134a装置R-2120B南侧淋洗器前地面不平整;</p> <p>10、R134a装置一层移动梯子未接地;</p> <p>11、氟化氢中间罐切断阀位号标识模糊不清。</p>	
	对化工和危险化学品生产、经营(带仓储设施)企业安全管理情况的检查	2021.4.19	山东富欣生物科技股份有限公司	<p>1、劳保用品发放标准中缺少电工用劳动防护用品;</p> <p>2、安全生产应急预案中引用的法律法规未及时更新,如GB/T 29639-2013;</p> <p>3、安全生产应急预案中附件内缺少应急资源分布图、附近医院地理位置图及路线图;</p> <p>4、2021年1月23日公司安全生产责任制中缺少安全总监白卫贤安全生产职责;</p> <p>5、安全管理机构图中无安全总监设置;</p> <p>6、氢气卸车区高、中压氢气缓冲罐底部未张贴有限空间警示标</p>	责令限期整改

				<p>志;</p> <p>7、氢气卸车区高、中压氢气缓冲罐处压力表未标划工作指示压力红线;</p> <p>8、糖醇二车间氢化反应釜放空管上未设置介质流向标识;</p> <p>9、糖醇二车间电动葫芦上吊钩防脱装置失效;</p> <p>10、糖醇二车间主控室内应急照明灯与防爆插座外壳静电接地串联;</p> <p>11、消防泵房内控制柜上按钮未标明被控设备名称;</p> <p>12、消防泵房内配电柜内断路器上缺少绝缘挡板;</p> <p>13、警示标志张贴在门上;</p> <p>14、糖醇一车间处成品储罐区内储罐上未设置编号及储存介质名称。</p>	
	对化工和危险化学品生产、经营（带	2021. 4. 25	山东京博新能源控股发展有	<p>1、2021 年安全费用投入计划表中未明确上年度实际营业收入和提取标准;</p> <p>2、未健全带班考勤档案;</p>	责令限期整改

	仓储设施)企业安全管理情况的检查		限公司第二十九加油站	3、未严格按照劳动防护用品发放标准制定2021年劳保用品发放记录表。	
	对化工和危险化学品生产、经营(带仓储设施)企业安全管理情况的检查	2021.4.25	山东京博新能源控股发展有限公司第一百二十三加油站	<p>1、2021年安全费用投入计划表中未明确上年度实际营业收入和提取标准;</p> <p>2、未健全带班考勤档案;</p> <p>3、未制定2021年隐患排查计划。</p>	责令限期整改