

高青县应急管理局 2024 年 12 月份“双随机、一公开”监查抽查结果

序号	执法机关	执法类别	执法决定书文号	行政相对人名称	事项名称	主要事实	执法依据	执法结论	执法日期
1	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应急检记(2024)274号	山东隆华新材料股份有限公司	安全生产检查	1、环氧乙烷储槽 DCS 设置上限储存温度高报 2℃, 高高报 7℃, 未按照储存温度上限 0℃ 要求设置。 2、《生产安全事故应急预案》中胸外按压频率描述错误, 每分钟 80 次。 3、环氧乙烷卸车处顶部鹤管法兰, 一车间楼顶冷凝器法兰使用四氟垫片, 未使用金属垫片。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2024.12.2
2	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应急检记(2024)275号	淄博和易精细化工有限公司	安全生产检查	1、未提供每季度一次动火作业排查整治情况。 2、TO 炉配电室地面塌陷。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2024.12.3
3	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应急检记(2024)282号	山东兴鲁承宏新材料科技有限公司	安全生产检查	1、企业《2024 年安全目标责任书》中包含环保目标内容, 安全目标责任书考核内容不全。 2、环氧乙烷出料管线、丙烯球罐进出料管线支撑为硬支撑。 3、环氧乙烷围堰排污口设置水封不起作用。 4、丙烯球罐注水管蒸汽伴热铜管未做保温等能量隔离措施。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2024.12.16
4	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应急检记(2024)	山东汇龙化工科技	安全生产	1、南侧罐区蒸汽管线保温不全。 2、立式圆筒形钢储罐储罐基础未设置沉降观测点。	《中华人民共和国	责令限期	2024.12.19

			283号	有限公司	检查	3、东侧罐区管线穿防火堤处密实不严，不符合安全要求。 4、打料泵处接地扁铁未做补偿，不符合安全要求。 5、尾气净化塔循环版电动机联轴器防护罩防护不严密。 6、导热油炉处离心通风机电机连接处未使用防爆挠性管。 7、导热油炉处天然气管线上方报警器未设置位号。 8、维修间切割机电机未设置转动方向。	安全生产法》	整改	
5	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应急责改(2024)272号	淄博悦诚石油销售有限公司花沟加油站	安全生产检查	1、已对安全管理制度审核审批人进行更新。 2、现场处置演练评估人已按要求签字，并对相关责任人进行培训。 3、已对配电室绝缘胶垫进行清理。 4、配电室已设置挡鼠板。 5、加油站东侧灯光控制箱已设置跨接。	《中华人民共和国安全生产法》	已整改	2024.12.2
6	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应急责改(2024)279号	淄博晨鑫化工有限公司	安全生产检查	1、污水处理区清水泵处法兰片未及时回收。 2、消防泵房门口盖板处F扳手用完未及时回收。 3、通氯区碱液吸收塔入口流向标识褪色。 4、三氯化磷罐区4#成品罐液位远传下法兰片防喷溅脱落。 5、三氯化磷罐区地磅房东侧消防沙池消防沙结块。	《中华人民共和国安全生产法》	已整改	2024.12.11
7	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应急责改(2024)	山东澳帆新材料有	安全生产	1、企业已对《2024年安全目标责任书》过程指标进行考核，并对相关责任人进行培训，确保按期进行	《中华人民共和国	已整改	2024.12.11

			280号	限公司	检查	考核工作。 2、企业已对相关人员进行培训，督促其严格执行《设备管线打开作业管理制度》。 3、企业已在《高危作业场所管理制度》中添加对氟化工艺、氯化工艺装置限制人数要求。 4、氯气计量槽安全阀与防爆膜之间放净阀门已加设盲板封堵。 5、已将化验室洗眼器防尘盖补全。 6、已在油发电机组记录表中添加柴油箱液位项，并督促相关人员如实记录。	安全生产法》		
8	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应急检查(2024)284号	山东科汇药业有限公司	安全生产检查	1、未对安全设备进行经常性维护保养(2024年12月20日检查当日室内固定动火点旁可燃气体检测报警器(乙炔)数值漂移,在005.4-006.2之间来回漂移)。 2、1#配电室配电柜柜后未编号。 3、1#配电室东侧进出墙管线未做封堵。 4、1#配电室AP-2配电柜内工作零线未做绝缘防护不符合安全要求。 5、柴油发电机房接地扁铁离墙间距不符合要求(10mm-15mm)。 6、柴油发电机房XL-21动力柜底部未做防火封堵。 7、甲类仓库防爆接线使用塑料封堵件不符合防爆要求。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2024.12.20
9	高青县应	行政	(鲁淄高)应	淄博彩乐	安全	1、《安全生产投入保障制度》中安全生产费用提取	《中华人	责令	2024.12.6

	急管理局	检查	急检记(2024) 277号	农业发展有限公司	生产检查	<p>比例未按照在《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资【2022】136号)规定进行修订。</p> <p>2、北仓库西侧烟花爆竹堆垛倾倒。</p> <p>3、未提供安全生产责任险投保情况。</p> <p>4、柴油发电机房配电箱进出线路孔未封堵。</p> <p>5、柴油发电机房配电箱内电器开关标识不全。</p> <p>6、仓库外侧大门维修后未及时恢复静电跨接。</p> <p>7、产品入库检验验收岗位操作规程未体现特殊情况处置内容。</p> <p>8、仓库去严禁烟火警示标志褪色。</p>	民共和国安全生产法》	限期改正	
10	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应急检记(2024) 271号	山东飞源东泰高分子材料有限公司	安全生产检查	<p>1、企业未制定管线打开管理制度，并有效运行。</p> <p>2、氟化氢装卸车现场巡检人员未配戴便携式有毒气体报警器。</p> <p>3、硫酸罐沉降监测点设置在地面上。</p> <p>4、硫酸卸车泵围堰雨水阀未关闭。</p> <p>5、出线柜出线未设置线牌。</p> <p>6、液氨罐上部 SIS 切断阀手动执行机构应有防止误操作的措施。</p> <p>7、氟化氢装卸车平台压缩气吹扫管路未加设单向阀门。</p>	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2024.12.2

11	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应急检记(2024)281号	山东寿光鲁清石化物流有限公司第九十二加油站	安全生产检查	<ul style="list-style-type: none"> 1、隐患排查 9.30 日发现人员未签名。 2、停用发电机房停用配电箱未张贴停用标识。 3、三次油气回收设备压力表穿线管老化。 4、室外照明停用灯具未拆除。 5、加油员工工作、教育培训时间需穿防静电鞋。 	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2024.12.12
12	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应急检记(2024)278号	山东华元新材料有限公司	安全生产检查	<ul style="list-style-type: none"> 1、2024 年安全教育培训计划未涵盖危险化学品内容培训。 2、危险作业管理制度未明确现场负责人、监护人、作业人员安全职责。 3、重大隐患排查整治检查频率不足（主要负责人至少每季度带队检查一次）。 4、硼酸车间一楼吊装孔处，安全警示标志损坏。 	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2024.12.3